

# Manual de instrucciones

PCE-AM 45 | Anemómetro



Los manuales de usuario en varios idiomas (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, pyccкий, 中文) se encuentran en nuestra página: www.pce-instruments.com

Última modificación: 30 mayo 2022

v1.0



l	indicaciones de seguridad	1
2	Especificaciones técnicas	2
3	Contenido de envío	2
4	Descripción del dispositivo	3
4.1	Aparato de mano	3
4.2	Pantalla	5
4.3	Teclado numérico	6
5	Encendido y apagado	7
5.1	Desconexión automática	7
6	Realización de una medición	8
5.1	Escala de Beaufort	9
5.2	Ajuste de la velocidad de viento	S
3.3	Ajuste de la unidad de temperatura	9
7	Medición del caudal	10
7.1	Ajuste de la unidad del caudal	10
7.2	Ajuste del área para la medición del caudal	10
7.3	Medición del caudal 2/3 MAX	10
8	Valores MAX, MIN y AVG (promedio)	11
3.1	Valor MAX	11
3.2	Valor AVG (promedio)	11
3.3	Valor MIN	11
3.4	Dirección del viento	12
3.5	HOLD: Congelación del valor de medición	
3.6	Registro de los valores de medición	
9	Software	14
10	Garantía	17
11	Reciclaje	17



## 1 Indicaciones de seguridad

Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a ninguna responsabilidad.

- Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones peligrosas.
- Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.)
   están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el
   dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o
   zonas mojadas.
- No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes.
- La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE Instruments.
- Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas.
- No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo.
- El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o a base de disolventes.
- El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes ofrecidos por PCE Instruments.
- Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente da
   ños visibles. Si hay alg
   ún da
   ño visible, el dispositivo no debe ser utilizado.
- El dispositivo no debe de utilizarse en atmósferas explosivas.
- El rango de medición indicado en las especificaciones no debe de excederse bajo ninguna circunstancia.
- El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar da
   ños en el dispositivo y lesiones al usuario.

No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual. Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran en nuestras *Términos y Condiciones Generales*.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se encuentran al final de este manual.

1



## 2 Especificaciones técnicas

Unidad	Rango de medición	Resolución	Precisión			
Velocidad del aire						
m/s 0,3 45,0 m/s		0,01 m/s	±3 % ±0,1 m/s			
			de la lectura			
ft/min	60 8800 pies/min	0,01 / 0,1 / 1 pie/min.	±3 % ±20 pies/min			
			de la lectura			
nudos	0,6 88,0 nudos	0,01 nudos	±3 % ±0,2 nudos			
			de la lectura			
km/h	1,0 140,0 km/h	0,01 km/h	±3 % ±0,4 km/h			
	0.7 400 1	0.04	de la lectura			
mph	0,7 100 mph	0,01 mph	±3 % ±0,2 mph			
			de la lectura			
Dirección del viento						
	0 360 °	1 °				
Caudal						
CMM (m³/min)	0 999 900 m³/min	0,001 100 m <sup>3</sup> /min				
CFM (FT³/min)	0 999 900 ft <sup>3</sup> /min	0,001 100 m³/min				
Temperatura						
°C	0 45 °C 32 113 °F	0.1 °C	±1.0 °C			
°F	32 113 °F	0.18 °F	±1.8 °F			
Humedad relativa						
% H.r.	10 90 % H.r.	0,1 % H.r.	±5 % H.r.			
Otras especificacion	es					
Longitud sensor		270 540 mm / 10.63 21.26", telescópico				
Apertura sensor		Ø65 mm / 2,5"				
Interfaz		Micro USB				
Memoria		960 valores				
Alimentación		4 x pilas de 1,5 V itpo AAA				
Potencia absorbida		15 20 mA sin retroiluminación				
		20 25 mA con retroiluminación				
		0 8 μA Standby				
Indicador de batería ba	,	<4.5 V				
Condiciones operativa	S	0 50 °C / 32 122 °F,				
0 11 1	. ,	40 80 % H.r. sin condensación -20 60 °C / -4 140 °F,				
Condiciones de almac	enamiento					
Dimensiones		<80 % H.r. sin condensación 70 x 194 x 35 mm				
Dimensiones						
Peso		400 g				


## 3 Contenido de envío

- 1 x Anemómetro PCE-AM 45
- 1 x Cable micro USB
- 1 x Maletín de transporte
- 4 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
- 1 x Manual de instrucciones



## 4 Descripción del dispositivo

## 4.1 Aparato de mano

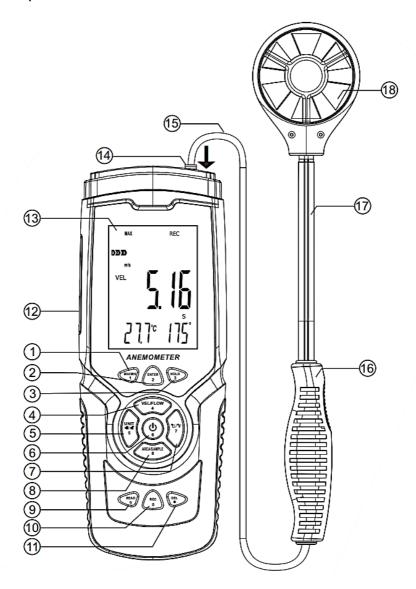




No.	Descripción					
1	Tecla MAX/MIN					
	- MAX Valor más alto medido					
	- AVG Promedio de medición					
	- MIN Valor más bajo medido					
2	- Dígito del teclado numérico: 1 Tecla ENTER					
	- Confirmar					
	- Confirmar - 2/3 V Tecla Max					
	- Tecla de calibración de la dirección del viento					
	- Dígito del teclado numérico: 2					
3	Tecla HOLD					
	- Congelar la pantalla					
	- Dígito del teclado numérico: 3					
4	Tecla VEL/FLOW					
	- Selección entre velocidad del viento y caudal					
5	- Dígito del teclado numérico: 4 Tecla UNIT					
	- Cambio de unidad (pulsación corta)					
	- Activación y desactivación del tono de las teclas (pulsación larga)					
	- Dígito del teclado numérico: 5					
6	Tecla ON/OFF					
	<ul> <li>Interruptor para encender y apagar el dispositivo (pulsación larga)</li> </ul>					
	- Dígito del teclado numérico: 6					
7	Tecla °C/°F					
	<ul> <li>Selección de la unidad de temperatura (pulsación corta)</li> <li>Selección entre temperatura y humedad (pulsación larga)</li> </ul>					
	- Dígito del teclado numérico: 7					
8	Tecla AREA/SAMPLE					
	- Ajuste del área para la medición del caudal (AREA)					
	- Ajuste del intervalo de almacenamiento (SAMPLE)					
	- Dígito del teclado numérico: 8					
9	Tecla READ					
	- Abrir el menú de la memoria (leer, guardar, grabar)					
10	- Dígito del teclado numérico: 9 Tecla REC					
10	- Guardar un valor medido					
	- Abrir el menú de registro					
	- Dígito del teclado numérico: 0					
11	Tecla DEL					
	- Borrar la memoria					
12	Interfaz USB para la transferencia de datos					
13	Pantalla LCD					
14	Conexión para el sensor de flujo					
15	Cable de conexión del anemómetro					
16	Asa de la sonda telescópica					
17	Sonda telescópica					
18	Sensor de flujo					
10	Ochour de Huju					

4



#### 4.2 Pantalla

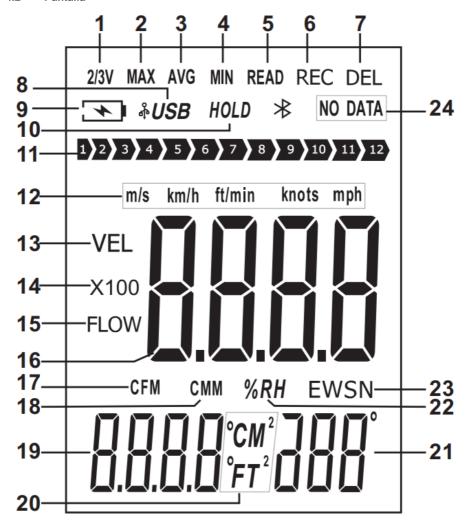



cripción
de la indicación máxima para la medición del caudal volumétrico
alización del valor más alto medido
alización del valor promedio
alización del valor más bajo medido
alización del valor guardado
istro del valor medido
ar la memoria
exión de datos con un PC
sión de la batería demasiado baja
gelar valor de medición en pantalla
ala de Beaufort
dades de la velocidad de viento
ca que se está midiendo la velocidad de viento
alor medido indicado debe multiplicarse por 100
ca que se está midiendo el caudal
or de medición
dad: CFM (FT³/min)
dad: MMC (m³/min)
cación de la temperatura, el área y la memoria
dad
cación de la dirección de viento
dad: humedad relativa
cción de viento Este Oeste Sur Norte Sureste Noreste Suroeste Noroeste Noroeste Doroeste Noroeste Noroeste
? 1 ?

#### 4.3 Teclado numérico

Puede ocurrir que haya que introducir un número; por ejemplo, al introducir el intervalo de memoria. Para introducir esta función, cada tecla cambia su función a una tecla numérica específica. Las cuatro celdas deben completarse siempre para cada entrada. También se dispone de una tecla de coma para la medición del caudal.



## 5 Encendido y apagado


Para encender y apagar el medidor, mantenga pulsada la tecla de ON/OFF durante al menos dos segundos.

#### 5.1 Desconexión automática

Si no se realiza ninguna entrada en los cinco minutos siguientes al encendido, el contador se desconecta. Para desactivar esta función, mantenga pulsada la tecla ENTER al encender y encienda el medidor. La pantalla muestra "no". La función de apagado automático está ahora desactivada. Suelte ahora todas las teclas para realizar una medición. La función de apagado automático se reactiva cada vez que se apaga el medidor.



## 6 Realización de una medición

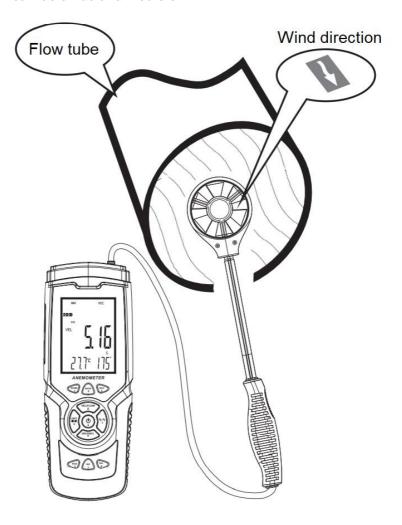

Para realizar una medición, alinee el sensor de flujo con la dirección del flujo. Una flecha en el interior del sensor indica la orientación en relación con el flujo del viento. Espere al menos dos segundos para que la lectura se estabilice.



#### 6.1 Escala de Beaufort

La escala de Beaufort está siempre activa y muestra la categoría actual de la fuerza del viento

Fuerza del viento	Denominación	Aspecto del mar
0	Calma	Despejado
1	Ventolina	Pequeñas olas, pero sin espuma
2	Brisa muy débil	Crestas de apariencia vítrea, sin romper
3	Brisa ligera	Pequeñas olas, crestas rompientes
4	Brisa moderada	Borreguillos numerosos, olas cada vez más largas
5	Brisa fresca	Olas medianas y alargadas, borreguillos muy abundantes
6	Brisa fuerte	Comienzan a formarse olas grandes, crestas rompientes
7	Viento fuerte	Mar gruesa, con espuma arrastrada en dirección del viento
8	Temporal	Grandes olas rompientes, franjas de espuma
9	Temporal fuerte	Olas muy grandes, rompientes
10	Temporal duro	Olas muy gruesas con crestas empenachadas
11	Temporal muy duro	Olas excepcionalmente grandes, visibilidad reducida
12	Huracán	Olas excepcionalmente grandes, visibilidad nula

#### 6.2 Ajuste de la velocidad de viento

Para ajustar la unidad del caudal, pulse la tecla "UNIT". Puede elegir entre m/s, km/h, pies/min, nudos y mps. El ajuste por defecto es m/s.



#### 6.3 Ajuste de la unidad de temperatura

Para ajustar la unidad de temperatura mostrada, pulse y suelte una vez "°C/°F". Puede elegir entre °C y °F. El ajuste por defecto es °C.



#### 7 Medición del caudal

Para medir el caudal, pulse primero la tecla "VEL/FLOW" para seleccionar entre la medición de la velocidad y del caudal volumétrico. Esto se indica con "VEL" (medición de la velocidad) y "FLOW" (medición del caudal) en la pantalla. En función del área introducida y del caudal, el valor medido puede ser también muy superior al que se puede mostrar. En este caso, se indica "x100" o "x10" junto al valor de medición. En tal caso, debe multiplicar el valor de medición en pantalla por 100 o por 10, según corresponda.

### 7.1 Ajuste de la unidad del caudal


Para seleccionar la unidad FT³ o m³, pulse y suelte la tecla "UNIT" una vez.

**Nota:** La función también tiene un efecto en la especificación de la zona.



#### 7.2 Ajuste del área para la medición del caudal

Para realizar una medición del caudal, es necesario indicar el área del flujo. Para ello, pulse la tecla "AREA/SAMPLE" en el modo caudal. Ahora introduzca el área. La unidad de medida m² o FT² parpadea junto a la pantalla. Ajuste la unidad de medida correspondiente antes de introducir el área.

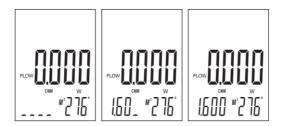

#### 7.3 Medición del caudal 2/3 MAX

Durante la medición del caudal, es posible visualizar 2/3 del caudal volumétrico máximo. Para ello, pulse la tecla "ENTER". En la pantalla aparece "2/3 MAX". Sólo se mostrarán 2/3 del valor máximo medido. Pulse de nuevo la tecla "ENTER" para salir del modo.





## 8 Valores MAX, MIN y AVG (promedio)

En el caso de la medición de la velocidad y del caudal volumétrico, el valor mínimo/máximo y el valor medio pueden visualizarse pulsando una tecla. Para utilizar estas funciones, pulse repetidamente la tecla "MAX/MIN" hasta llegar a la función deseada.

#### 8.1 Valor MAX

Cuando en pantalla se indica el valor MAX, sólo se muestra el valor de medición más alto después de activar esta función. Cuando aparece en pantalla el símbolo "MAX", esta función está activada. Cuando se cambia la función, el valor expira.



#### 8.2 Valor AVG (promedio)

Cuando en pantalla se indica AVG, se muestra el valor promedio de los últimos 10 segundos. Cuando en pantalla aparece el símbolo "AVG", esta función está activa. Cuando se cambia la función, el valor expira.



#### 8.3 Valor MIN

Cuando en pantalla se indica MIN, sólo se muestra el valor de medición más bajo después de activar esta función. Cuando en pantalla aparece el símbolo "MIN", esta función está activa. Cuando se cambia la función, el valor expira.





#### 8.4 Dirección del viento

Para la medición de la dirección del viento, el sensor de velocidad de viento integra un giroscopio adicional. A través de este sensor se puede determinar la dirección del viento. Para ello, sujete el sensor verticalmente al flujo de aire. Preste atención a la marca en el interior del sensor para la dirección del flujo. La pantalla muestra el grado de ángulo actual y la dirección de la brújula en forma de letras:

Ε Este W Oeste S Sur Ν Norte FS Sureste FS Noreste WS Suroeste WN Noroeste

#### 8.4.1 Calibración de la dirección del viento

La dirección del viento debe calibrarse cuando el medidor se ponga en funcionamiento por primera vez, y cuando se encuentre en una región diferente y a intervalos regulares. Para ello, encienda el medidor y luego alinee el sensor verticalmente. Mantenga pulsada la tecla "ENTER" hasta que el indicador de la dirección del viento parpadee "- - -". Ahora gire el sensor verticalmente alrededor de su propio eje dos veces durante 8 segundos cada una. A continuación, pulse la tecla "Enter". La calibración se ha completado.



#### 8.5 HOLD: Congelación del valor de medición

Para congelar el valor de medición en pantalla pulse y suelte la tecla "HOLD" una vez. La lectura queda congelada. En la pantalla aparece "HOLD". Pulse de nuevo la tecla "HOLD" para reanudar la medición.





#### 8.6 Registro de los valores de medición

Para registrar los valores de medición individuales, ajuste la frecuencia de registro a "0000" segundos. Puede ajustar la frecuencia de registro sólo cuando la función de medición de la velocidad del aire "VEL" está ajustada. Para ello, pulse la tecla "SAMPLE" y ajuste ahora el intervalo de almacenamiento en consecuencia. A continuación, pulse la tecla "REC" cada vez que desee guardar el valor de medición actual. La posición de memoria utilizada se muestra en la pantalla inferior y la indicación "REC" parpadea una vez brevemente encima de la pantalla.

Para el registro continuo, ajuste una frecuencia de registro deseada con la tecla "SAMPLE". Puede seleccionar entre 1 ... 9999 segundos. A continuación, pulse una vez la tecla "REC". La pantalla inferior muestra brevemente la frecuencia de registro. Encima de la pantalla aparece "REC". Esto indica que se están registrando los valores medidos. Para interrumpir el registro de datos, mantenga pulsada la tecla "REC". Si vuelve a pulsar la tecla "REC", el registro se reanudará.

La fecha y la hora sólo se guardan cuando realiza un registro usando el software.

#### 8.6.1 Lectura de la memoria

Para leer la memoria de los datos registrados, pulse y suelte la tecla "READ" una vez. Ahora se mostrará "READ" en la pantalla. Todas las lecturas mostradas son los datos almacenados en la memoria. Cada vez que pulse la tecla "READ", se mostrará el siguiente valor de la memoria. Pulse ahora la tecla "AREA/SAMPLE" y escriba la posición de memoria que desea leer. Para volver al modo de medición normal, mantenga pulsada la tecla "READ" hasta que desaparezca "READ" de la pantalla.

#### 8.6.2 Borrar datos

El medidor tiene una memoria de 960 valores de medición. En cuanto la memoria esté llena, la pantalla indicará "FULL".

Para borrar los datos de medición del medidor, mantenga pulsada la tecla "DEL" durante al menos dos segundos hasta que aparezca "CLA" y se encienda "DEL". Habrá borrado todos los datos almacenados.

Nota: Sólo puede borrar toda la memoria.





#### 9 Software

Para instalar el software, primero hay que ir a la página <a href="https://www.pce-instruments.com/espanol/descargas-win\_4.htm">https://www.pce-instruments.com/espanol/descargas-win\_4.htm</a> donde podrá descargar e instalar el último software. A continuación, conecte el medidor al PC y abra el software con derechos de administrador. En cuanto el medidor esté conectado al PC, se desactivará la función de apagado automático.



Tecla	Función
"Real Time Measure"	Vista en directo de la medición
"Device Storage"	Lectura de la memoria del medidor. La ventana para ver las lecturas guardadas en el medidor tiene una estructura idéntica.
"Erase Storage"	Borrar la memoria del medidor. En cuanto se pulsa este botón, se borran inmediatamente todos los valores medidos. No hay ninguna advertencia previa.

Icono	Función
Start Measure	Iniciar la medición en tiempo real
Stop	Detener la medición en tiempo real
Import	Importar una medición realizada en tiempo real. Formato de archivo XLS
Export	Exportar una medición en tiempo real actual. Los datos se guardan como XLS.
Config	Introducción de un nombre de empresa, autor y comentario
Open	Abrir un archivo Formato del archivo *.ane y *.xls
Save	Guardar un archivo Formato del archivo *.ane y *.xls Esta función sólo está disponible cuando se lee el medidor.




Close RT-Measure	Cerrar ventana
Clear	Borrar todos los valores de medición mostrados
Quit	Cerrar el programa
Zoom all	El aumento del gráfico actual se ajusta para que todos los valores medidos en el periodo de medición actual sean visibles en una ventana.

Los datos exportados se guardan en formato  $^{\star}$ .xls. Este es un ejemplo de cómo podría ser el aspecto:


1	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
1	PCE							
2	Wind Velocity	Wind Flow	Temperature	Humidity	Area	Direction/Angle	Time	Date
3	0,00m/s	0,00CMM	23,1°C	42,2%RH	5555M <sup>2</sup>	W S 245°	13:02:25	10-06-2021
4	0,99m/s	329967,00CMM	23,1°C	42,2%RH	5555M <sup>2</sup>	W S 206°	13:02:26	10-06-2021
5	5,92m/s	1973136,00CMN	23,1°C	42,3%RH	5555M <sup>2</sup>	S 197°	13:02:27	10-06-2021
6	6,07m/s	2023131,00CMN	23,1°C	42,9%RH	5555M <sup>2</sup>	S 186°	13:02:28	10-06-2021
7	4,48m/s	1493184,00CMN	23,1°C	43,8%RH	5555M <sup>2</sup>	E S 154°	13:02:29	10-06-2021
8	2,78m/s	926574,00CMM	23,1°C	44,1%RH	5555M <sup>2</sup>	E S 156°	13:02:30	10-06-2021
9	4,75m/s	1583175,00CMN	23,1°C	44,2%RH	5555M <sup>2</sup>	S 163°	13:02:31	10-06-2021
10	2,70m/s	899910,00CMM	23,1°C	44,5%RH	5555M <sup>2</sup>	S 160°	13:02:32	10-06-2021
11	3,27m/s	1089891,00CMN	23,1°C	44,6%RH	5555M <sup>2</sup>	S 164°	13:02:33	10-06-2021
12	5,53m/s	1843149,00CMN	23,1°C	44,4%RH	5555M <sup>2</sup>	W 270°	13:02:34	10-06-2021
13	2,57m/s	856581,00CMM	23,1°C	44,3%RH	5555M <sup>2</sup>	W 270°	13:02:35	10-06-2021
14								
15	Author: ME				File Comments: test			
16								



Una vez seleccionada la opción "Real Time Measure", se abre una nueva ventana para la medición en directo en el PC. Desde aquí, los datos de medición se transfieren directamente al PC.

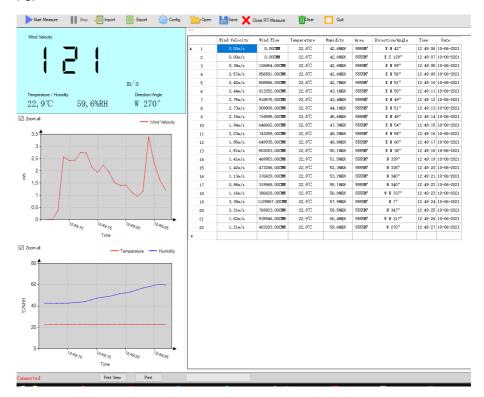

Para ajustar el intervalo de lectura, haga clic en "Option" y luego seleccione "Read interval(sec)". En la siguiente ventana, puede establecer el intervalo en segundos.

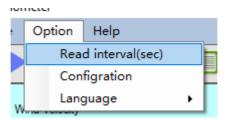

Debajo de la ventana, se puede ver si hay un contador conectado. Adicionalmente puede imprimir la ventana actual. Puede iniciar una vista previa de impresión antes de imprimir. También dispone de una barra de estado para visualizar el estado actual de la importación de un archivo.





#### 10 Garantía

Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestra sección *Términos y condiciones*, que puede encontrar aquí: https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso.

## 11 Reciclaje

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje.

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a:

PCE Ibérica SL C/ Mayor 53, Bajo 02500 Tobarra (Albacete) España

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

RII AEE – Nº 001932 Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008





#### Información de contacto de PCE Instruments

#### **Alemania**

PCE Deutschland GmbH Im Langel 26 D-59872 Meschede Deutschland

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

#### Reino Unido

PCE Instruments UK Ltd Unit 11 Southpoint Business Park Ensign Way, Southampton Hampshire United Kingdom, SO31 4RF Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Fax: +44 (0) 2380 98703 9 info@pce-instruments.co.uk www.pce-instruments.com/english

#### Países Bajos

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Tel.: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

#### Francia

PCE Instruments France EURL 23, rue de Strasbourg 67250 Soultz-Sous-Forêts France

Tel.: +33 (0) 972 35 37 17 Fax: +33 (0) 972 35 37 18 info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/french

#### Italia

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Tel: +30 0583 075 114

Tel.: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

## Estados Unidos PCE Americas Inc.

1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Jupiter / Palm Beach 33458 FL USA Tel: +1 (561) 320-9162 Fax: +1 (561) 320-9176 info@pce-americas.com

www.pce-instruments.com/us

#### España

PCE Ibérica S.L. Calle Mayor, 53 02500 Tobarra (Albacete) España

Tel.: +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-instruments.com/espanol

#### Turquía

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No.6/C 34303 Küçükçekmece - İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93

www.pce-instruments.com/turkish

info@pce-cihazlari.com.tr