

Instrucciones de uso del Contador de partículas PCE-PCO 1



Versión 1.1

Fecha de creación: 19.02.2016

Contenido

1	Introducción	4
2	Notas de seguridad.....	4
3	Especificaciones	5
3.1	Especificaciones técnicas.....	5
4	Descripción del equipo.....	6
5	Instrucciones.....	7
5.1	Encender / Apagar	7
5.1.1.	Estructura del menú.....	7
5.1.2.	Explicación de los símbolos	7
6	Contador de partículas.....	8
6.1	Función de registro de foto	8
6.2	Función de registro de vídeo	8
6.3	Ajustes del contador de partículas.....	8
6.3.1.	Sample Time (Duración del muestreo)	9
6.3.2.	Start Delay (Retraso de inicio).....	9
6.3.3.	Channel Display (Selección del canal)	9
6.3.4.	Environment Set (Temperatura del aire / Hr %).....	9
6.3.5.	Sample Cycle (Ciclo de prueba).....	10
6.3.6.	Sample Cycle (Ciclo de prueba).....	10
6.3.6.1.	Explicación Modos Sample.....	10
6.3.7.	Interval (Intervalo)	10
6.3.8.	Level Indication (Indicación del nivel)	11
7	Navegador de archivos	11
8	Ajuste del sistema.....	11
8.1	Date / Time.....	12
8.2	Font Colour	12
8.3	Idioma.....	13
8.4	Brightness (Iluminación)	13
8.5	Auto Power off.....	13
8.6	Display Timeout.....	13
8.7	Alarm Select.....	14
8.8	Memory Status	14
8.9	Factory Setting	14
8.10	Units (°C / °F)	14
9	Limpieza	14
10	Eliminación de residuos.....	15
11	Contacto.....	15

1 Introducción

Un medidor de partículas de uso universal, para la detección de la concentración de partículas en el aire. El contador de partículas puede medir seis diferentes tamaños de partículas. Además dispone de sensores para la temperatura y humedad ambiental relativa, lo que hace del medidor un dispositivo multifuncional. La cámara integrada permite relacionar los datos medidos con material audiovisual (imagen/vídeo). Este dispositivo medidor de partículas se ha diseñado para poder determinar exactamente el nivel de contaminación del aire. La contaminación se debe principalmente a la combustión, producción, gestión de energía, emisión de motores de vehículos y la industria constructora. Con ayuda del dispositivo medidor de partículas, se puede medir la cantidad exacta de partículas contaminantes en el aire.

2 Notas de seguridad

Por favor, lea este manual atentamente y completamente antes de utilizar este dispositivo por primera vez. El dispositivo sólo puede ser utilizado y reparado por el personal de PCE Instruments. No asumimos ninguna garantía por los daños resultantes de la inobservancia de este manual de instrucciones.

- En caso de no utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, extraiga las baterías.
- Este aparato solo debe ser utilizado en la manera descrita en este manual de instrucciones. En caso de utilizar el aparato de otra manera, pueden producirse situaciones peligrosas.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas, radiación solar directa, humedad ambiental extrema o ambientes mojados.
- Nunca maneje el aparato con manos mojadas.
- No se deben de realizar modificaciones técnicas en el aparato.
- El aparato solo debe de limpiarse con un paño húmedo. No utilizar productos de limpieza abrasivos o disolventes.
- El dispositivo solo debe de emplearse con accesorio de PCE Ibérica o sustitución equivalente.
- Por favor, averigüe que la carcasa no presente daños visibles, antes de cada uso de este dispositivo. En caso de que hayan daños visibles, el dispositivo no puede emplearse.
- Además el aparato no debe de emplearse cuando las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad ambiental...) no estén dentro de los valores límites especificados.
- El aparato no debe de emplearse en ambientes explosivos.
- La no observancia de las instrucciones de seguridad, pueden provocar daños en el aparato así como accidentes al usuario.

PCE Instruments publica este manual de instrucciones sin garantía alguna.

Le explicamos expresamente nuestras condiciones generales de garantía que pueden encontrarse en nuestras condiciones generales de venta.

Si tiene alguna pregunta por favor, contacte con PCE Ibérica.

3 Especificaciones


3.1 Especificaciones técnicas

General:		
Condiciones ambientales		0 ... 50 °C, 10 ... 90% HR (sin condensación)
Pantalla		2,8" / 320 x 240 Pixel / retroiluminación/ Color
Batería		Recargable / Vida útil ~ 4 horas
Memoria	Interna	80 MB
	Opcional	Tarjeta Micro SD hasta 8 GB
Dimensiones		240 x 75 x 55 mm
Peso		420 g
Contador de partículas:		
Dimensión de partícula medible		0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 und 10 µm
Caudal		2,83 L/min
Error de coincidencia		<5 % en 2.000.000 partículas por ft ³
Eficiencia de conteo		50 % en 0,3 µm; 100 % en Tamaño de partícula > 0,45 µm
Almacenamiento de datos		5000 Conjunto de datos
Tipos de conteo		acumulativo, diferencial, concentración
Temperatura del aire y humedad atmosférica		
Temperatura del aire	Rango de medida	0 ... +50 °C
	Precisión	±0,5 °C a +10 ... +40 °C si no ± 1,0 °C
Temperatura de punto de rocío	Rango de medida	0 ... +50 °C
	Precisión	±0,5 °C a +10 ... +40 °C si no ± 1,0 °C
Humedad atmosférica relativa	Rango de medida	0 % HR ... 100 % HR
	Precisión	±3 % HR a 40 ... 60 % ±3,5 % HR a 20 ... 40 % y 60 ... 80 % ±5 % HR a 0 ... 20 % y 80 ... 100 %

3.2 Contenido del envío

- 1 x Dispositivo medidor de partículas PCE-PCO 1
- 1 x Filtro cero
- 1 x Batería
- 1 x Cargador
- 1 x Cable USB
- 1 x Manual de instrucciones
- 1 x Estativo
- 1 x Maletín de funda dura

4 Descripción del equipo

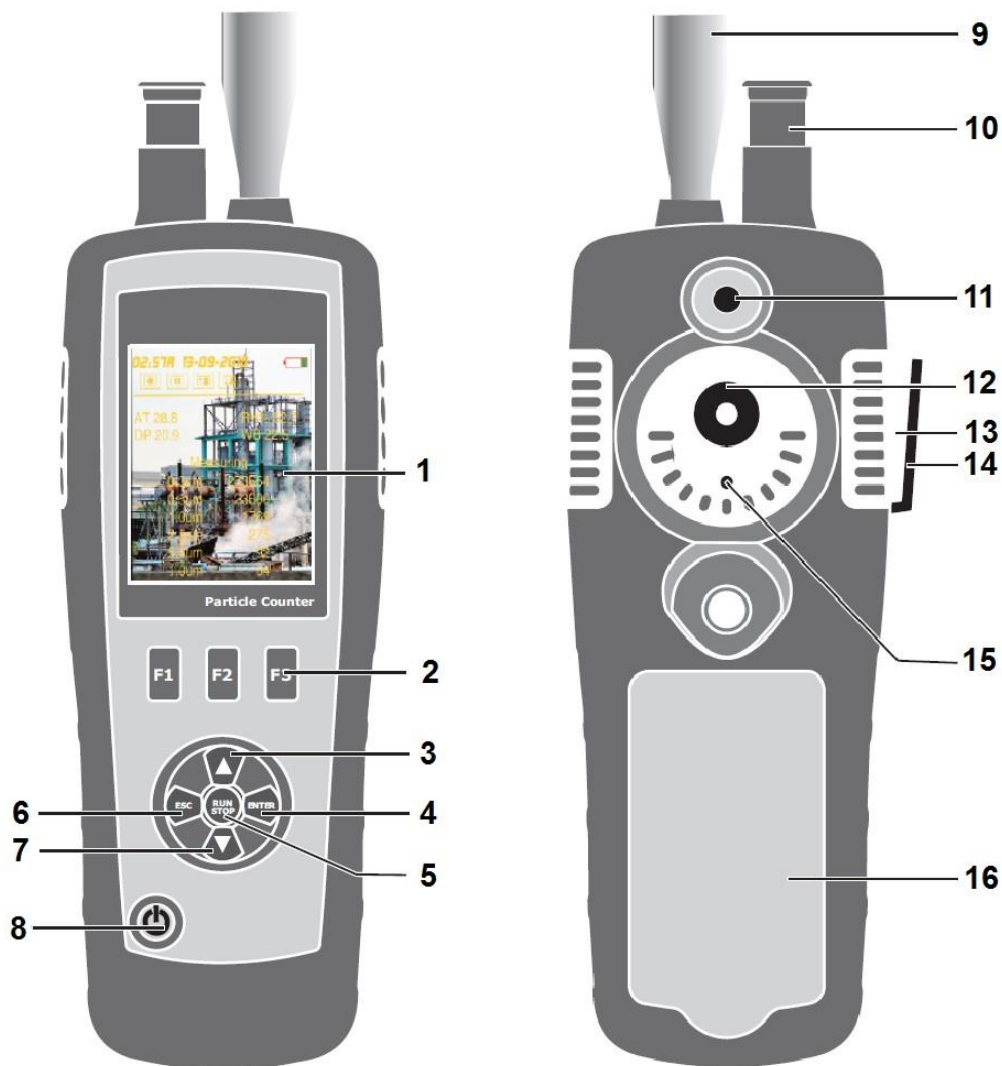

1. Pantalla
2. Teclas de funcionamiento
3. Tecla de flecha hacia arriba
4. Tecla Entrar
5. Tecla Inicio / Parar
6. Tecla ESC
7. Tecla de flecha hacia abajo
8. Tecla Encendido / Apagado





9. Sensor de partículas
10. Sensor temperatura / humedad
11. Sensor cámara
12. Sensor CO
13. Interfaz USB
14. Conexión CA/CC
15. Sensor HCHO
16. Compartimento de la batería

5 Instrucciones









5.1 Encender / Apagar

- Para encender el aparato mantenga pulsada la tecla ENCENDIDO / APAGADO, hasta que se vea la imagen de inicio.
- Para apagar el aparato, mantenga la tecla ENCENDIDO / APAGADO hasta que la pantalla oscurezca.

5.1.1. Estructura del menú

 PARTICLE	Medición de partículas
	Control de conjunto de archivos
	Ajustes de sistema
	Ayuda

5.1.2. Explicación de los símbolos

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Modo acumulativo		Modo diferencial
	Modo concentración		Iniciar medición
	Pausar medición		Alarma activada
	Modo camera		Modo vídeo

6 Contador de partículas

- Seleccione el menú de inicio „medición de partículas“ y confirme con la tecla Entrar. En la pantalla aparece la siguiente indicación (imagen derecha). El dispositivo mide continuamente la temperatura ambiental, la temperatura del punto de rocío y la humedad ambiental relativa, que se indican en la parte inferior de la pantalla.
- Pulse la tecla Iniciar / Parar para iniciar el conteo de partículas. La medición finaliza automáticamente, después del tiempo preestablecido de medición. De forma alternativa también puede parar la medición en cualquier momento con la tecla Iniciar / Parar.
- Después de la finalización del proceso de medición, los datos se guardan automáticamente.



6.1 Función de registro de foto

- Pulse la tecla F1 mientras se encuentra en el punto de menú „contador de partículas“ para acceder al menú Foto / Video.
- Pulse la tecla F1 para capturar una foto.
- Ahora puede confirmando con la tecla F1 guardar la foto o con la tecla F3 eliminarla.
- Pulse la tecla ESC para finalizar la función y volver al menú para la medición de partículas.

6.2 Función de registro de vídeo

- Pulse la tecla F1 mientras se encuentra en el punto de menú „contador de partículas“ para acceder al menú Foto / Video.
- Pulse la tecla F3 para acceder al modo de vídeo.
- Para capturar un vídeo, pulse la tecla F2.
- El archivo se guarda automáticamente después que se haya finalizado la captura con F2.
- Pulse la tecla ESC para finalizar la función y volver al menú para la medición de partículas.

6.3 Ajustes del contador de partículas


- Pulse la tecla F3 mientras se encuentra en el punto de menú „contador de partículas“ para acceder al menú de ajustes.
- Use las teclas de flecha para navegar y confirme con la tecla Entrar.
- Pulse la tecla ESC para finalizar la función.



6.3.1. Sample Time (Duración del muestreo)

En este menú puede ajustar el tiempo que debe tardar cada muestreo. Además se indica el caudal en este período de tiempo.


- Inicie la introducción con la tecla Entrar.
- Use las teclas de flecha para ajustar el tiempo de medición.
- Confirme su introducción con la tecla Entrar.
- Pulse ESC para salir del menú.

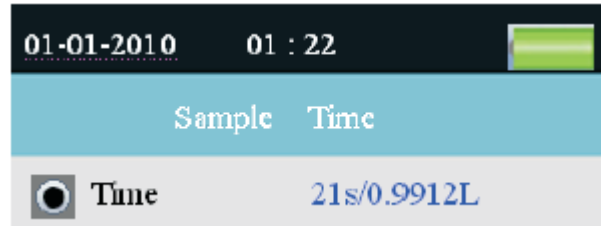

6.3.2. Start Delay (Retraso de inicio)

En este menú puede ajustar el retraso antes del inicio de una medición.


- Inicie la introducción con la tecla Entrar.
- Use las teclas de flecha para ajustar el tiempo de medición
- Confirme su introducción con la tecla Entrar.
- Pulse ESC para salir del menú.

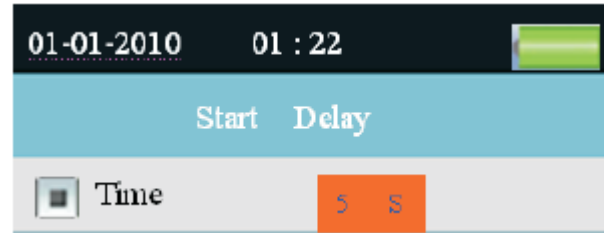

6.3.3. Channel Display (Selección del canal)

En este menú puede ajustar los tamaños de partículas que se indicarán.


- Use las teclas de flecha para elegir entre los tamaños de partículas.
- Pulsando la tecla Entrar activa o desactiva el tamaño de partícula seleccionado.
- Pulse ESC para salir del menú

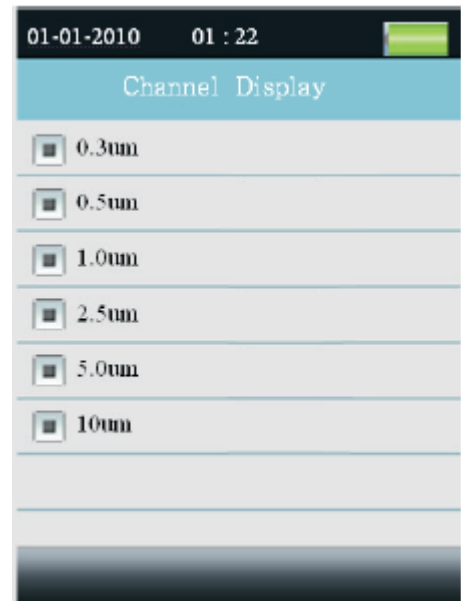

6.3.4. Environment Set (Temperatura del aire / Hr %)

En este menú puede ajustar si se indica la temperatura del aire y la humedad atmosférica.


- Seleccione Enable (activar) para indicar la temperatura del aire y la humedad atmosférica o seleccione Disable (desactivar) para apagar esta función.
- Pulse ESC para salir del menú.

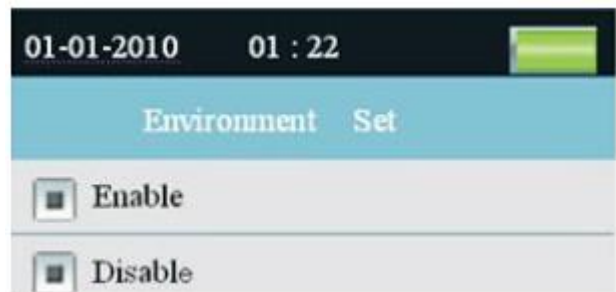

6.3.5. Sample Cycle (Ciclo de prueba)

En este menú puede ajustar la cantidad de ciclos de prueba.

- Inicie la introducción con la tecla Entrar.
- Use las teclas de fecha para ajustar el número de ciclos.
- Confirme su introducción con la tecla Entrar.
- Pulse la tecla ESC para salir del menú.

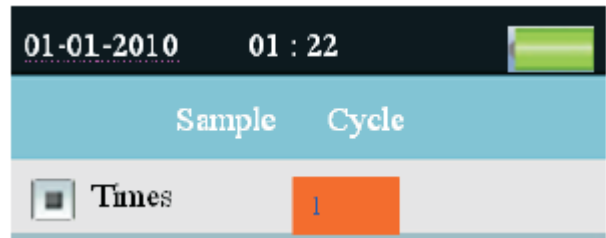

6.3.6. Sample Mode (Modo de prueba)

En este menú puede cambiar el modo de visualización del contador de partículas.

- Acumulativo -
- Diferencial -
- Concentración -

6.3.6.1. Explicación Modos Sample

- Acumulativo & Diferencial:
 - ➔ Las cantidades de partículas se suman por canal (acumulativo); iniciando desde el canal más grande.
 - ➔ En el modo diferencial se encuentra cantidades de partículas absolutas por canal.
 - ➔ Ejemplo:


Canal [µm]	Cantidad de partículas acumulativo [PK]	Cantidad de partículas diferencial [PD]	Cálculo
0,3	1630	1000	= [PK,630]+[PD,1000]=[PK,1630]
0,5	630	350	= [PK,280]+[PD,350]=[PK,630]
1,0	280	200	= [PK,80]+[PD,200]=[PK,280]
2,5	80	50	= [PK,30]+[PD,50]=[PK,80]
5,0	30	20	= [PK,10]+[PD,20]=[PK,30]
10,0	10	10	---

- Concentración:
 - ➔ Aquí se encuentran los valores medios de cada partícula por canal; también denominado densidad de partícula.

6.3.7. Interval (Intervalo)

En este menú puede ajustar las pausas entre cada ciclo de medición.


- Inicie la introducción con la tecla de Entrar.
- Use las teclas de flecha para ajustar el intervalo.
- Confirme su introducción con la tecla entrar.
- Pulse ESC para salir del menú

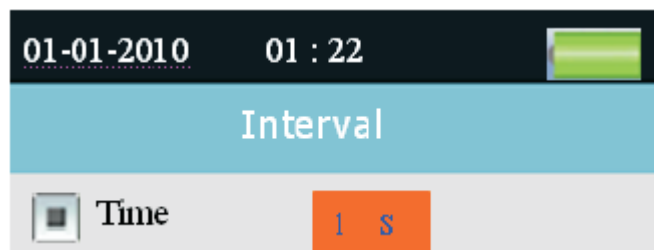

6.3.8. Level Indication (Indicación del nivel)

En este menú puede ajustar para que tamaño de partícula se realizará la evaluación.

- Use las teclas de flecha para elegir entre los tamaños de partículas.
- Use la tecla Entrar para activar la evaluación del tamaño de partícula seleccionado.
- Pulse ESC para salir del menú.

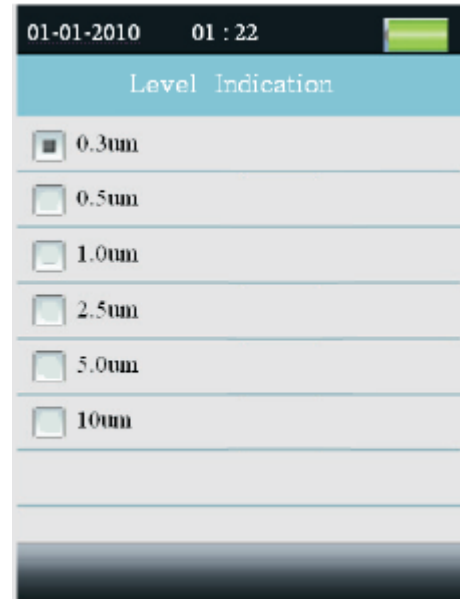

Canal	Verde	Amarillo	Rojo
0,3 µm	0 - 100000	100001 – 25000	250001 – 500000
0,5 µm	0 – 35200	32501 – 87500	87501 – 175000
1,0 µm	0 – 8320	8321 – 20800	20801 – 41600
2,5 µm	0 – 545	546 – 1362	1363 – 2724
5,0 µm	0 – 193	194 – 483	484 – 966
10,2 µm	0 - 68	69 - 170	170 - 340

7 Navegador de archivos

- Pulse la tecla F1 mientras esté sobre la pantalla de inicio, para abrir el navegador de archivos.
- En el navegador de archivos están las siguientes subcategorías: „Picture“, „Video“ y „Particle Logs“
- Use las teclas de flecha para navegar en el navegador de archivos y confirme su selección con la tecla entrar.
- Ahora puede visualizar los datos de medición, fotos y vídeos registrados.
- Pulse la tecla ESC para salir del menú.

8 Ajuste del sistema

- Pulse la tecla F2 mientras esté sobre la pantalla de inicio, para abrir los ajustes de sistema.
- Use las teclas de flecha para la navegación en los ajustes de sistema y confirme su selección con la tecla entrar.



Punto del menú	Descripción
Date / Time	Ajustar hora y fecha
Font Colour	Ajustar color de fuente
Language	Configurar idioma
Brightness	Ajustar luminosidad de pantalla
Auto Power Off	Ajustar apagado automático
Display Timeout	Ajustar apagado automático de pantalla
Alarm Select	Encender /apagar alarma
Memory Status	Capacidad de almacenamiento / Abrir estado de llenado de tarjeta de memoria
Factory Setting	Restaurar las configuraciones de fábrica
Units (°C / °F)	Cambiar la unidad de temperatura

8.1 Date / Time

- Ajuste el valor mediante las teclas de flecha.
- Pulse la tecla entrar para cambiar al siguiente valor.
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú.



8.2 Font Colour

- Use las teclas de flecha para seleccionar un color.
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú.




8.3 Idioma

- Use las teclas de flecha para seleccionar un idioma.
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú.



8.4 Brightness (Iluminación)

- Use las teclas de flecha para seleccionar un valor de luminosidad.
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú.

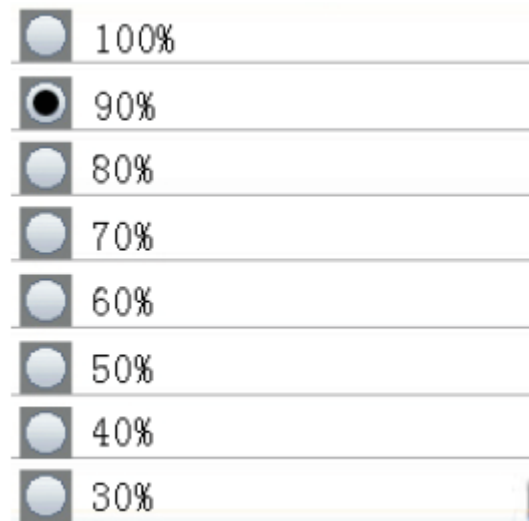


8.5 Auto Power off

- Use las teclas de flecha para ajustar el tiempo de apagado automático.
- Seleccione „Disable“ para desactivar esta función.
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú



8.6 Display Timeout

- Use las teclas de flecha para ajustar el apagado automático de la pantalla.
- Seleccione „Disable“ para desactivar la función.
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú.

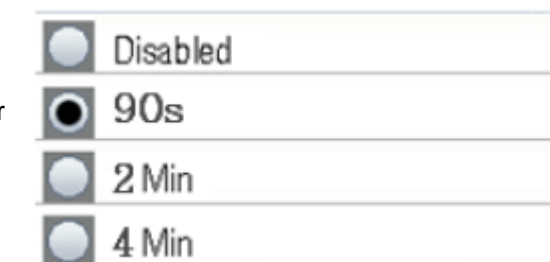

8.7 Alarm Select

- Use las teclas de flecha para encender / apagar la función de alarma.
- Seleccione „Disable“ para desactivar la función o „Enable“ para volver a activarla.
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú.

Disabled
 90s
 2 Min
 4 Min

8.8 Memory Status

- Use las teclas de flecha para elegir entre la memoria interna y la tarjeta SD.
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú.

Formatear

- Pulse la tecla F1 para formatear el almacenamiento seleccionado
- Pulse la tecla F1 para confirmar o F3 para cancelar.

Device Memory
 SD Card

Total:	[49]MB
Used:	[0]MB
Free:	[49]MB (100)%

8.9 Factory Setting

- Use las teclas de flecha para elegir entre „Yes“ (Si) y „NO“ (No).
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú.

No
 Yes

8.10 Units (°C / °F)

- Use las teclas de flecha para elegir entre „°C“ y „°F“.
- Pulse la tecla ESC para guardar los ajustes y salir del menú.

° C
 ° F

9 Limpieza

Para limpiar el dispositivo, desenrosque el cabezal estándar. Ahora enrosque el filtro cero y realice una medición en el modo de medición acumulativo. Si el resultado del valor de medición no fuera cero, realice esta medición tantas veces, hasta que cada valor sea igual a cero. El sistema se limpia de esta manera mediante el bombeo por

10 Eliminación de residuos

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje.

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

Puede enviarlo a

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente.

RII AEE – N° 001932
Número REI-RPA: 855 –RD.106/2008

11 Contacto

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L.

Postal:

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Por teléfono:

España: 902 044 604
Internacional: +34 967 543 695

ATENCIÓN: “Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).”

Las especificaciones pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso.

En las siguientes direcciones encontrará un listado de

Técnica de medición	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
Medidores	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
Sistemas de regulación y control	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
Balanzas	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
Instrumentos de laboratorio	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm